




INGEO - ENVILAB, s.r.o., Divízia mechaniky zemín a hornín  
Bytčická 16, 010 01 Žilina

## Zrnitosť

Názov úlohy: I/66 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča(R1),rekonštrukcia

Číslo úlohy: L02/026

Odberateľ: GEOFOS,s.r.o.

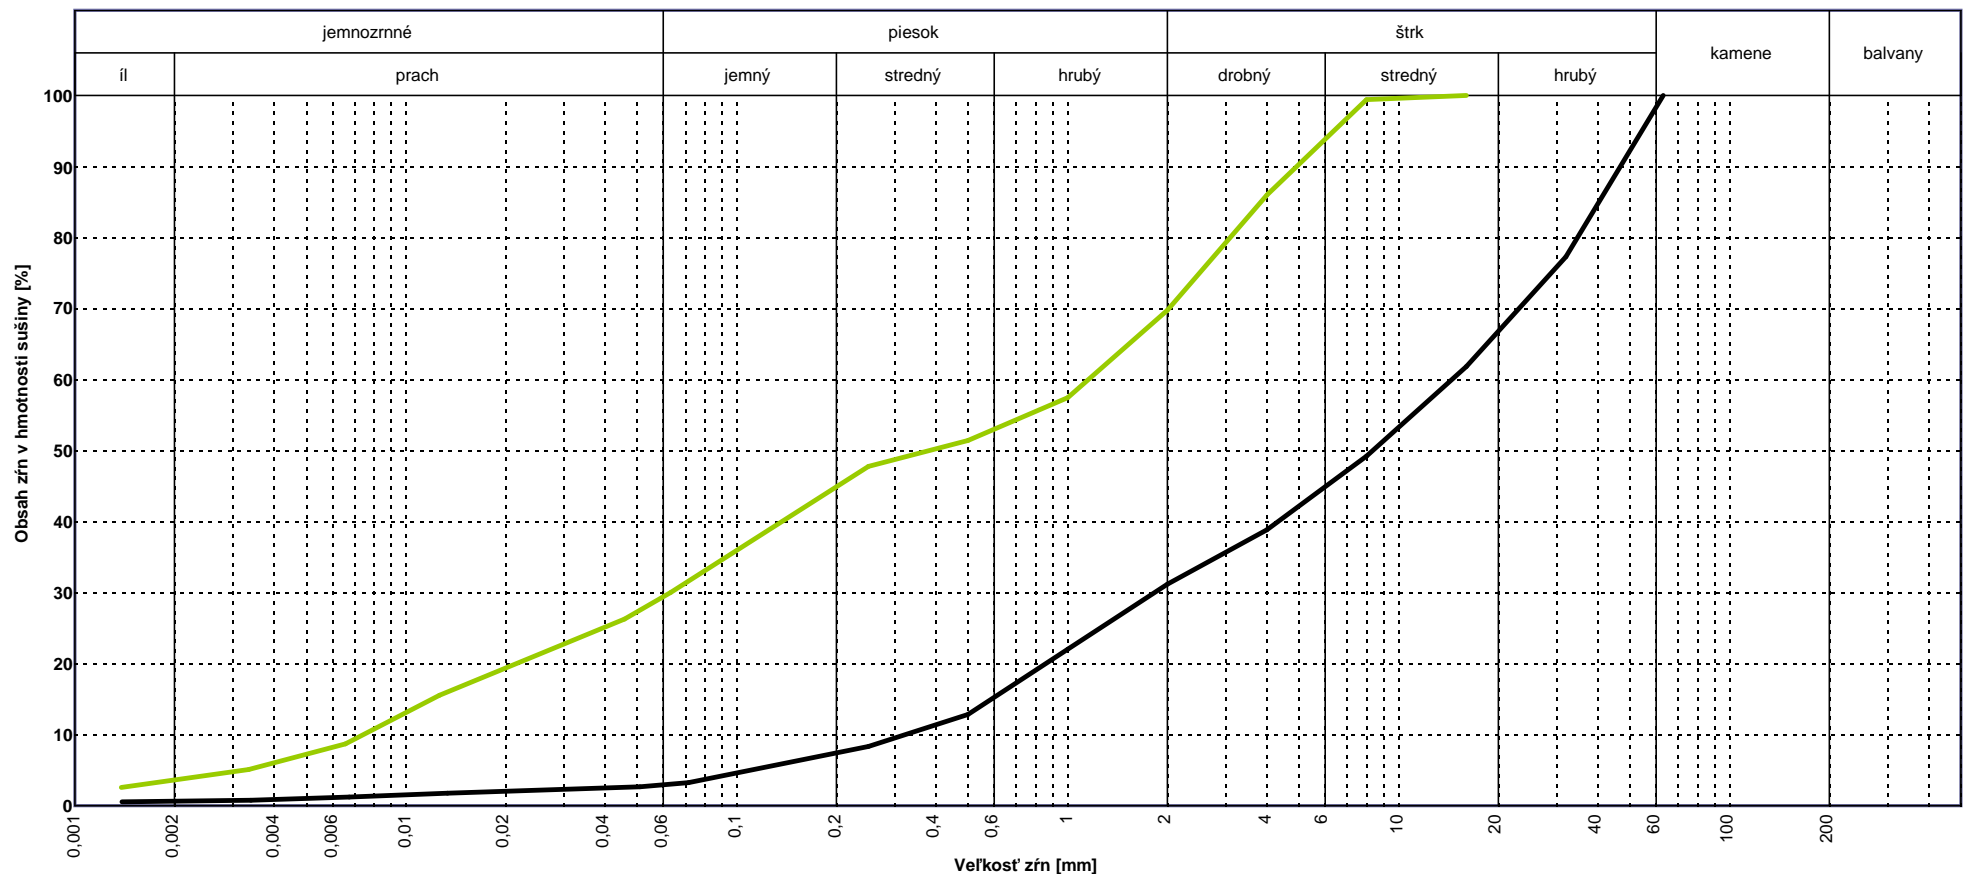

| Čiara | Vzorka | Sonda | Hĺbka [m] |       | Zatriedenie zeminy podľa STN 72 1001 |        |                |                |       |                    |                    |                    |                | Fil. koef. [m/s] | Obsah frakcie [%] |      |      |      |     |     |
|-------|--------|-------|-----------|-------|--------------------------------------|--------|----------------|----------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|------|------|------|-----|-----|
|       |        |       | Od        | Do    | Názov zeminy                         | Symbol | C <sub>u</sub> | C <sub>c</sub> | w [%] | w <sub>L</sub> [%] | w <sub>p</sub> [%] | I <sub>p</sub> [%] | I <sub>c</sub> |                  | c                 | m    | s    | g    | cb  | b   |
| —     | 2287   | J-3   | 3,00      | 4,00  | štrk zle zrený                       | GP     | 44,8           | 0,7            | 13,4  |                    |                    |                    |                |                  | 0,6               | 2,3  | 28,3 | 67,2 | 1,6 | 0,0 |
| —     | 2288   | J-3   | 11,40     | 11,60 | piesok siltovitý                     | SM     |                |                | 6,6   |                    |                    |                    |                |                  | 3,6               | 25,8 | 40,4 | 30,2 | 0,0 | 0,0 |